

BỘ QUỐC PHÒNG
TỔNG CỤC HẬU CẦN

**GIƯỜNG GỖ CÁN BỘ 1,2M K24
ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT**

KÝ HIỆU: 19.GCB-K24 ĐK

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 162 /QĐ-TCHC ngày 24/01/2025
của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần)*

HÀ NỘI, NĂM 2025

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CỤC DOANH TRẠI

**GIƯỜNG GỖ CÁN BỘ 1,2M K24
ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT**

KÝ HIỆU: 19.GCB-K24 ĐK

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 162 /QĐ-TCHC ngày 24 /01/2025
của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần)*

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CỤC TRƯỞNG *monay*


Thiếu tướng Nguyễn Quang Bình

I. MỞ ĐẦU

Điều kiện kỹ thuật (ĐKKT) này được áp dụng cho việc chế tạo và nghiệm thu sản phẩm Giường gỗ cán bộ 1,2m K24. ĐKKT này quy định các yêu cầu cơ bản khi sản xuất, tiếp nhận và nghiệm thu các lô sản phẩm Giường gỗ cán bộ 1,2m K24.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Đặc điểm cơ bản

a) Thông số

- Kích thước: Dài 2m x Rộng 1,2m.

+ Đầu cao giường: 0,72m;

+ Đầu thấp giường: 0,54m;

+ Mặt giường cao: 0,42m;

- Vật liệu: Khung đầu giường cao, đầu giường thấp, vai giường, panô huỳnh, thang giường, thanh đỡ thang giường bằng gỗ nhóm III; giát giường gỗ nhóm IV. Gỗ đã được xử lý ngâm tẩm, chống mối mọt, sấy kỹ độ ẩm đạt $18 \pm 2\%$ theo quy định, đảm bảo không bị cong vênh, nứt...

- Cọc màn được làm bằng thép hộp CT3 vuông 16x16x1,2mm, sơn tĩnh điện màu trắng đục;

- Nhãn sản phẩm bằng nhôm kích thước (60x30x1)mm, nền sơn màu đỏ, chữ màu vàng.

- Màu sắc: Sơn PU màu cánh gián sáng hoặc theo màu chỉ định của Cục Doanh Trại; mặt ngoài sơn 04 nước, mặt khuất sơn 02 nước.

b) Đặc điểm

- Khung đầu cao và khung đầu thấp giường: gồm Khung chân giường, khung đầu giường và ván huỳnh phải đồng nhất về màu sơn (PU), bóng, nhãn, không trầy xước; lớp phủ mặt không có hiện tượng bong, phồng, rộp.

+ Khung chân đầu cao và khung chân đầu thấp giường phải thẳng, các đường soi và vê cạnh phải đồng đều, các góc khung huỳnh, xà phủ khung đầu cao và khung đầu thấp giường liên kết bằng mộng chặt chẽ, chắc chắn, kín, khít;

+ Các tấm huỳnh liên kết với khung đầu giường bằng soi rãnh và mộng lùa chắc chắn, mặt huỳnh bằng phẳng, xung quanh các tấm huỳnh có chỉ soi; chiều dài đầu mộng ván huỳnh không được nhỏ hơn 10mm, đảm bảo không khuyết tật, khe hở giữa rãnh soi và mộng ván không được lớn hơn 1mm;

- Vai giường: Gồm vai giường và thanh đỡ thang giường liên kết với nhau bằng vít và bản lè;

- Giát giường: gồm thanh đỡ giát và giát giường phải đảm bảo đủ số lượng thanh đỡ và thanh giát theo thiết kế, liên kết với nhau bằng đinh chắc chắn, không cong vênh.

- Nhãn sản phẩm bằng nhôm kích thước (60x30x1) mm, nền màu đỏ; chữ sơn màu vàng, nội dung ghi: cơ quan chủ trì, tên, ký hiệu sản phẩm, tên đơn vị sản xuất

và năm sản xuất.

2. Nguyên tắc chung

2.2.1. Việc chế tạo và nghiệm thu Giường gỗ cán bộ 1,2m nói trên phải căn cứ vào Bản vẽ sản phẩm (BVSP) và ĐKKT này để thực hiện. Khi một yêu cầu nào đó của ĐKKT này không trùng khớp với yêu cầu của BVSP thì tuân theo yêu cầu của BVSP là cơ sở pháp lý chính.

Chỉ khi nào có sự phê chuẩn của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần thì mới được phép thay đổi các điều đã được quy định trong BVSP và ĐKKT. Việc thay đổi đó phải được quy định bằng văn bản và ban hành tới các đơn vị liên quan.

Các dụng cụ và thiết bị dùng để nghiệm thu phải được kiểm tra định kỳ. Có tem và giấy chứng nhận hợp cách mới đưa vào sử dụng.

2.2.2. Cho phép có sự sai khác nhỏ của các chi tiết sản phẩm với yêu cầu của bản vẽ và tiêu chuẩn mà không làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, công năng sử dụng của sản phẩm khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

3 Yêu cầu vật liệu chế tạo, bán thành phẩm, thành phẩm đầu vào

3.1. Vật liệu trước khi đưa vào sản xuất phải thỏa mãn các yêu cầu

- Có phiếu chứng nhận hợp cách của cơ quan có thẩm quyền.
- Có đầy đủ nhãn, mác vật liệu
- Phù hợp với yêu cầu của bản vẽ sản phẩm
- Phù hợp với yêu cầu của bên đặt hàng

3.2. Trường hợp không có phiếu hợp cách hoặc mất nhãn mác thì phải kiểm tra phân tích lại các chỉ tiêu chất lượng chính của vật liệu (chủng loại, độ bền cơ học, thành phần hóa học...), nếu đạt yêu cầu mới đưa vào sản xuất.

3.3. Trong quá trình sản xuất, phân xưởng sản xuất lưu ý kiểm tra vật liệu trước khi gia công, nếu phát hiện có khuyết tật, các tiềm ẩn nguy cơ về chất lượng, thông báo kịp thời tới QC, quản lý phân xưởng để thực hiện theo quy trình.

Phòng QC chủ trì phân tích, đánh giá các vấn đề phát sinh chất lượng, đưa ra các phương án xử lý. Phòng Vật Tư làm việc với nhà cung cấp theo phương án đã thống nhất với P.QC. Trường hợp vật tư phải đổi trả nhà cung cấp, P.QC phải gửi các quả phân tích tới các bộ phận liên quan, thời gian không quá 8h làm việc cùng ngày.

3.4. Đối với các chi tiết, sản phẩm mua ngoài, đặt ngoài

Phải đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu BVSP. *(100% phải báo QC kiểm tra trước khi nhập kho công ty).*

4. Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo

4.1. Phòng Kỹ Thuật và đơn vị sản xuất phải xây dựng quy trình công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế trang bị và công nghệ của đơn vị. Trình Giám Đốc phụ trách sản xuất phê duyệt.

4.2. Trong quá trình sản xuất tại nhà máy phải thực hiện

- Chế thử mẫu và sản xuất lô Zezo (*khoảng 5÷10 sản phẩm, tùy số lượng lô hàng*).
- Sử dụng công cụ QC để đánh giá, lập văn bản kết luận:
- Sự phù hợp của các kích thước, cơ tính các chi tiết, mối ghép và nhóm lắp ráp so với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành.
- Sự phù hợp của QTCN đã được phê duyệt với thực tế sản xuất. Nếu chưa phù hợp đề nghị bổ sung, sửa đổi và ban hành đến các đơn vị liên quan.
- Những thay đổi QTCN có ảnh hưởng đến tính năng kỹ thuật và công năng sử dụng của sản phẩm được bổ sung vào TLCN với sự đồng ý của cơ quan đặt hàng.

4.3. Gia công sản xuất

- Các chi tiết gia công phải đáp ứng yêu cầu BVSP và chế tạo theo QTCN hiện hành.
- Sau khi gia công các chi tiết phải được chà nhám làm sạch.
- Cho phép có sai lệch về hình dạng nhưng không phải là khuyết tật hệ thống và không ảnh hưởng đến tính năng sản phẩm.
- Không cho phép các khuyết tật như: Nứt, vỡ đối với tất cả các chi tiết, cụm chi tiết trong và sau khi gia công.
- Các chi tiết hàn phải được làm sạch bề mặt, bụi bẩn... trên toàn bộ bề mặt trước khi sơn. Mối ghép đảm bảo kín khít, gọn đẹp,... Các cụm chi tiết hàn không được cong, vênh vượt quá quy định của BVSP.
- Các cụm chi tiết phải đảm bảo vị trí tương quan, độ song song, độ vuông góc, tính lắp lẫn ngẫu nhiên theo yêu cầu của BVSP.
- Các chi tiết sau khi sản xuất loạt phải lắp thử với các chi tiết mẫu đảm bảo đạt yêu cầu mới sản xuất loạt.

4.4. Yêu cầu về kích thước

- Đảm bảo nằm trong phạm vi cho phép của BVSP.
- Các kích thước phải được kiểm tra, kiểm soát bằng dưỡng kiểm, đồ gá, dụng cụ đo phù hợp. Việc đảm bảo kích thước bằng dụng cụ đồ gá phải được ghi rõ trong QTCN.
- Các kích thước ghi “KTDC” (kích thước dụng cụ) dùng để thiết kế dụng cụ, không tương ứng với kích thước thật của chi tiết, không kiểm tra trên chi tiết. Kích thước này được kiểm tra định kỳ trên dụng cụ trong suốt thời gian sản xuất, thời hạn và mức kiểm do BVDC và QTCN quy định.
- Kiểm tra độ dày, độ bám dính của lớp sơn:

+ Kiểm tra độ dày: Đo chiều dày lớp sơn bằng máy MPO. Độ dày lớp sơn được tính là chiều dày trung bình đo được từ 05 điểm khác nhau trên cùng một mẫu.

Những sản phẩm không ghi yêu cầu riêng thì lấy theo tiêu chuẩn công ty: chiều dày trung bình từ $40 \div 60 \mu\text{m}$ (những lô hàng khách đặt có yêu cầu riêng thì kiểm theo tiêu chuẩn của khách hàng).

+ Đo độ bám lớp sơn: dùng mũi vạch răng lược chuyên dụng vạch ô vuông lên bề mặt sơn, dùng băng dính dán lên bề mặt đã vạch, lấy tay vuốt mạnh cho băng dính bám chặt sau đó cầm đầu băng dính lột ra nếu các ô vuông không bị bong sơn là đạt yêu cầu.

Chú ý: Kiểm tra độ bám lớp sơn thường được thực hiện trên các tấm mẫu. Thông thường kiểm soát độ bám lớp sơn thông qua kiểm soát quá trình xử lý bề mặt trước khi sơn và nhiệt độ lò, thời gian sấy. Trong trường hợp cần thiết hoặc nghi ngờ độ bám, mới áp dụng trực tiếp trên bề mặt sản phẩm (trừ trường hợp khách hàng yêu cầu quản lý ổn định với chất lượng cao, có quy định trong hợp đồng).

5. Yêu cầu kỹ thuật về tổng lắp và điều chỉnh

- Quá trình lắp ghép sản phẩm phải tuân thủ nguyên tắc: Các chi tiết phải ở trạng thái tự nhiên, không cho phép gò ép, nắn sửa để đạt kích thước lắp ghép. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng biến dạng, nứt vỡ sản phẩm.

- Sau khi tổng lắp hoàn chỉnh, đảm bảo giường gỗ chắc chắn, cân đối. Mộng liên kết giữa vai giường và đầu giường kín khít, chắc chắn.

6. In ký hiệu, chia lô

6.1. In ký hiệu

- Việc in ký hiệu trên sản phẩm được tiến hành đúng theo quy định của BVSP. Yêu cầu ký hiệu phải đầy đủ, rõ ràng, cân đối và thẩm mỹ.

- Việc in ký hiệu trên hộp bảo quản phải được tiến hành đúng theo các yêu cầu của BVSP hiện hành.

6.2. Chia lô

- Sản phẩm được sản xuất trong cùng một kế hoạch sản xuất được coi là cùng một lô

III. NGHIỆM THU

1. Đối với chi tiết, bán thành phẩm

1.1. Công nhân sản xuất phải kiểm soát 100% chất lượng sản phẩm do mình làm ra và công nhân ở vị trí nguyên công sau phải có trách nhiệm kiểm tra 100% số sản phẩm do nguyên công trước chuyển đến. QC thực hiện kiểm tra tần suất theo quy định của QTCN.

1.2. Các chi tiết, nhóm chi tiết, bán thành phẩm chuyển từ các đơn vị liên quan về đơn vị tổng lắp đều **phải có phiếu đồng ý xuất hàng của QC** mới được giao chuyển (*Áp dụng QC 07.07 và bảng kế hoạch lấy mẫu theo AQL*).

1.3. Nội dung: Kiểm tra các kích thước, chất lượng bề mặt, màu sơn và các chỉ tiêu khác theo yêu cầu của bản vẽ sản phẩm.

2. Đối với sản phẩm hoàn chỉnh

2.1. Mỗi lô sản phẩm, nghiệm thu theo các nội dung quy định ở bảng sau:

TT	Hạng mục nghiệm thu	Số lượng	Yêu cầu
1	Ngoại quan	Theo bảng kế hoạch lấy mẫu bên dưới	- Kích thước: Phải đạt theo yêu cầu của BVSP - Sơn: Đồng màu, không tụ đọng, không lỗi sót, không chảy sơn hoặc mỏng sơn - Kiểm tra chất lượng gỗ theo TCVN 12619-2:2019.
2	Kiểm tra độ bám chắc của lớp sơn	Theo bảng kế hoạch lấy mẫu bên dưới	Kiểm tra theo sơ đồ kiểm.
3	Kiểm tra lắp dựng và tính lắp lẩn của sản phẩm	Theo bảng kế hoạch lấy mẫu bên dưới	- Lắp ghép dễ dàng, sản phẩm cứng vững, chắc chắn trên nền phẳng, không cập kênh, xiên vắn. - Khả năng lắp lẩn hoàn toàn ngẫu nhiên giữa các cụm chi tiết với nhau dễ dàng và chính xác.
4	Kiểm tra bao gói, bảo quản sản phẩm	Theo bảng kế hoạch lấy mẫu bên dưới	- Kiểm tra bao gói các chi tiết với nhau đúng như bản vẽ mô phỏng bao gói. Đúng chủng loại, đủ số lượng. - Kiểm tra, đánh giá độ an toàn của sản phẩm khi xếp dỡ, vận chuyển

2.2. Quá trình kiểm tra nghiệm thu, nếu phát hiện các sai hỏng không đạt yêu cầu thì loại riêng cả lô sản phẩm đó để chọn loại sửa chữa, nghiệm thu lại với số lượng lấy mẫu theo cấp độ 2.

Quy tắc lấy mẫu kiểm tra: Lấy mẫu phải đảm bảo nguyên tắc lấy mẫu ngẫu nhiên, phân bố đều, rải rác trong cả lô, lấy ở nhiều vị trí, nhiều giá thùng khác nhau, từ trên - giữa - dưới, từ ngoài - giữa - trong (*không bao gồm các mẫu đã kiểm tra lần 1*)

Chú ý: Không lấy mẫu tập trung ở một khu vực, một cụm.

- Trường hợp trong lần nghiệm thu thứ 2 mà không đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra thì lô sản phẩm đó coi là không đạt yêu cầu và phải trả về các đơn vị sản xuất khắc phục, sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, tiến hành nghiệm thu theo đúng các thủ tục nêu trên **với số lượng lấy mẫu ở cấp độ 2**

Bảng kế hoạch lấy mẫu kiểm tra áp dụng thống nhất từ: Đầu vào - Quá trình - Đầu ra của sản phẩm

• **Bảng kế hoạch lấy mẫu:**

Các cấp độ kiểm tra	Cấp độ 1			Cấp độ 2			Cấp độ đặc biệt		
	Được sử dụng cho hướng dẫn trước và cho các kiểm tra giao hàng bình thường			Được sử dụng nếu lần giao hàng trước đó bị trễ ngại hay khiếu nại			Để kiểm tra việc lắp ráp, kích thước và nhãn hiệu		
Số lượng hàng	Số mẫu cần lấy	Chấp nhận	Không chấp nhận	Số mẫu cần lấy	Chấp nhận	Không chấp nhận	Số mẫu cần lấy	Chấp nhận	Không chấp nhận
2 đến 8	2	0	1	2	0	1	2	0	1
9 - 15	2	0	1	3	0	1	2	0	1
16 - 25	3	0	1	5	0	1	2	0	1
26 - 50	5	0	1	8	0	1	2	0	1
51 - 90	5	0	1	13	0	1	2	0	1
91 - 150	8	0	1	20	1	2	2	0	1
151 - 280	13	1	2	32	1	2	2	0	1
281 - 500	20	1	2	50	2	3	2	0	1
501 - 1200	32	2	3	80	3	4	2	0	1
1201 - 3200	50	3	4	125	5	6	3	0	1
3201 - 10000	80	5	6	200	7	8	3	0	1
10001 - 35000	125	7	8	315	10	11	3	0	1
35000 <	200	10	11	500	14	15	5	1	2

IV. BAO GÓI, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN

1. Trong quá trình chế tạo, nghiệm thu chờ giao chuyển, các cụm, nhóm, chi tiết cần phải được bảo quản trên các giá kệ, che chắn cẩn thận. Có thể tên ghi số lượng, chất lượng.

2. Sản phẩm hoàn chỉnh chờ nghiệm thu hoặc nghiệm thu xong chờ giao hàng phải được bảo quản, sắp xếp gọn gàng, tránh làm trầy xước sơn, che chắn không để nước, bụi bẩn làm giảm chất lượng sản phẩm.

3. Bảo quản sản phẩm


a) Giải pháp bao gói khi bảo quản hàng hóa trong kho

- Trước khi đưa vào bao gói từng bộ phận phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Từng cặp khung đầu thấp và đầu cao xếp với nhau bao bọc cẩn thận bằng


nilong xốp.

- Vai giường xếp thành từng cặp bọc bằng nilong xốp.
- Cọc màn xếp từng bó bọc nilong xốp.
- Thủ kho hướng dẫn, kiểm tra việc bảo quản hàng hóa trong kho.
- Kho được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng trước khi đưa hàng hóa vào nhập kho.

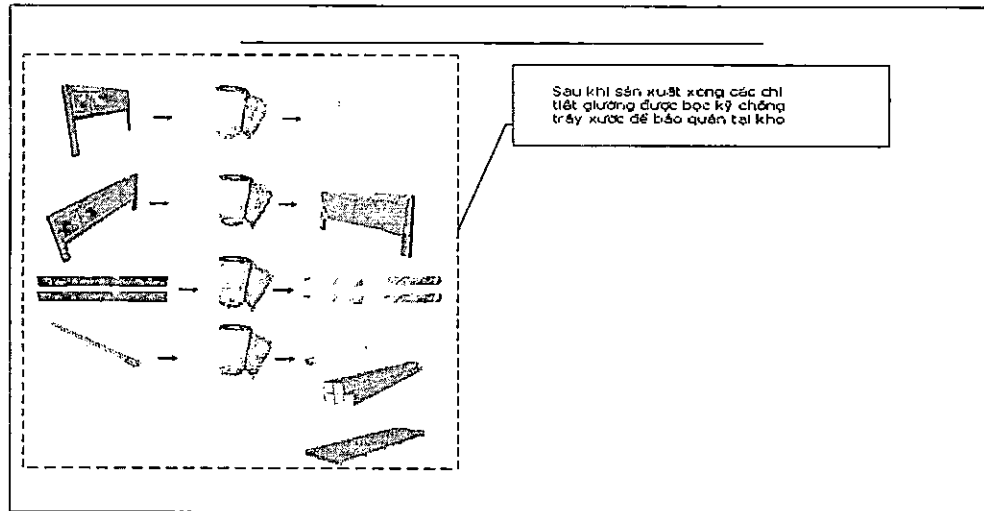

b) Giải pháp kê xếp khi bảo quản hàng hóa trong kho:


- Đầu thấp và đầu cao xếp phẳng trên Pallet, đệm lót cẩn thận, 2 pallet xếp cách nhau 40-50cm, tránh để trực tiếp xuống mặt đất. Đầu giường phải xếp ngay ngắn có dây buộc chắc chắn tránh bị đổ gây hư hỏng.

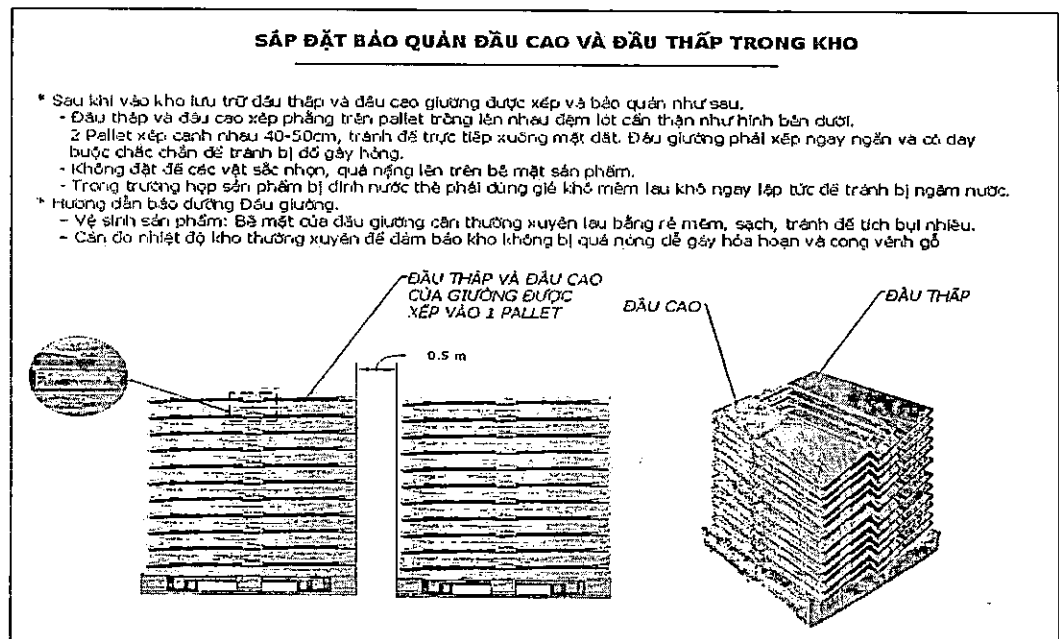

- Vai giường xếp thẳng trên Pallet, chồng lên nhau đệm lót cẩn thận, 2 pallet cách nhau 40-50cm, vai giường xếp ngay ngắn, có dây buộc chắc chắn, chiều cao không quá 1,5m

SẮP ĐẶT BẢO QUẢN VAI GIƯỜNG TRONG KHO

- * Sau khi vào kho lưu trữ vai giường được xếp và bảo quản như sau.
 - Vai giường xếp phẳng trên pallet trồng lên nhau đậm lót cẩn thận như hình bên dưới.
 - 2 Pallet xếp cách nhau 40-50cm, tránh để trực tiếp xuống mặt đất. Vai giường phải xếp ngay ngắn và có dây buộc chắc chắn để tránh bị đổ gãy hỏng. Chiều cao không được quá 1.5m
 - Không đặt để các vật sắc nhọn, quá nặng lên trên bề mặt sản phẩm.
 - Trong trường hợp sản phẩm bị dính nước thì phải dùng giẻ khô mềm lau khô ngay lập tức để tránh bị ngâm nước.
- * Hướng dẫn bảo dưỡng Đầu giường.
 - Vệ sinh sản phẩm: Bề mặt của vai giường cần thường xuyên lau bằng rế mềm, sạch, tránh để tích bụi nhiều.
 - Cần đo nhiệt độ kho thường xuyên để đảm bảo kho không bị quá nóng để gây hỏa hoạn và cong vênh gỗ

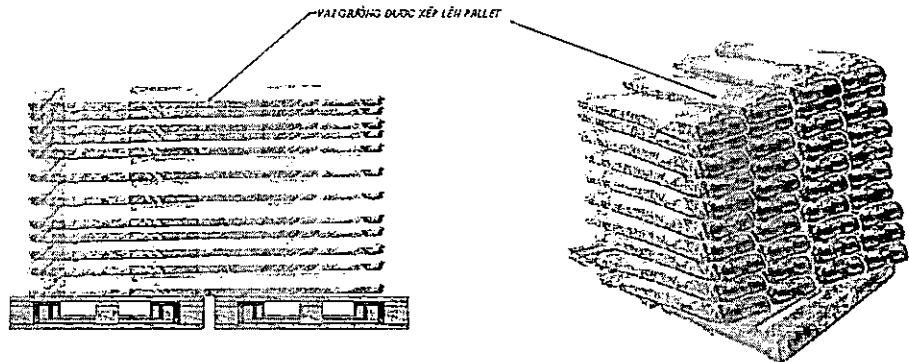


5

- Giát giường xếp phẳng trên Pallet, trồng lên nhau đậm lót cẩn thận, 2 pallet cách nhau 40-50cm, giát giường xếp ngay ngắn, có dây buộc chắc chắn, chiều cao không quá 1,5m.

SẮP ĐẶT BẢO QUẢN GIÁT GIƯỜNG TRONG KHO

- * Sau khi vào kho lưu trữ giát giường được xếp và bảo quản như sau.
 - Giát giường xếp phẳng trên pallet trồng lên nhau đậm lót cẩn thận như hình bên dưới.
 - 2 Pallet xếp cách nhau 40-50cm, tránh để trực tiếp xuống mặt đất. Giát giường phải xếp ngay ngắn và có dây buộc chắc chắn để tránh bị đổ gãy hỏng. Chiều cao mỗi kiếu không được quá 1.5m
 - Không đặt để các vật sắc nhọn, quá nặng lên trên bề mặt sản phẩm.
 - Trong trường hợp sản phẩm bị dính nước thì phải dùng giẻ khô mềm lau khô ngay lập tức để tránh bị ngâm nước.
- * Hướng dẫn bảo dưỡng Đầu giường.
 - Vệ sinh sản phẩm: Bề mặt của giát giường cần thường xuyên lau bằng rế mềm, sạch, tránh để tích bụi nhiều.
 - Cần đo nhiệt độ kho thường xuyên để đảm bảo kho không bị quá nóng để gây hỏa hoạn và cong vênh gỗ

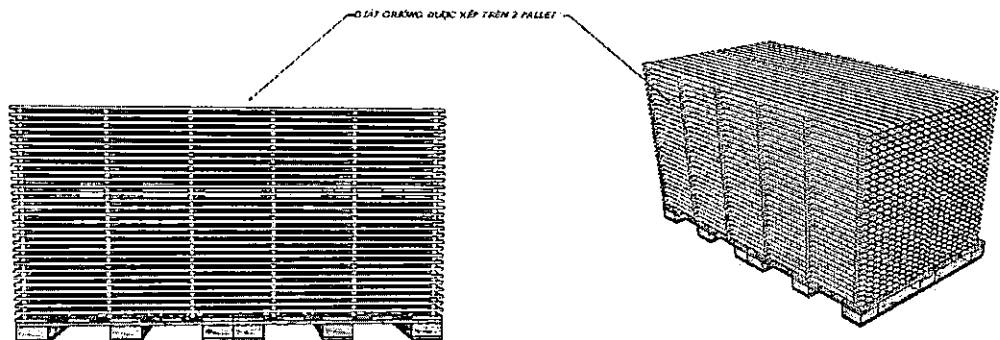


6

- Thang giường xếp phẳng trên Pallet, trồng lên nhau đậm lót cẩn thận, 2 pallet cách nhau 40-50cm, thang giường xếp ngay ngắn, có dây buộc chắc chắn, chiều cao không quá 1,5m.

SẮP ĐẶT BẢO QUẢN THANG GIƯỜNG TRONG KHO


- ▼ Sau khi vào kho lưu trữ thang giường được xếp và bảo quản như sau:
 - Thang giường xếp phẳng trên pallet trông lên nhau đậm lót cẩn thận như hình bên dưới.
 - 2 Pallet xếp cạnh nhau 40-50cm, tránh để trực tiếp xuống mặt đất. Thang giường phải xếp ngay ngắn và có dây buộc chắc chắn để tránh bị đổ gãy hỏng. Chiều cao mỗi kiểu không được quá 1.5m
 - Không đặt để các vật sắc nhọn, quá nặng lên trên bề mặt sản phẩm.
 - Trong trường hợp sản phẩm bị dính nước phải dùng giấy khô mềm lau khô ngay lập tức để tránh bị ngâm nước.
- * Hướng dẫn bảo dưỡng Đầu giường.
 - Vệ sinh sản phẩm: Bề mặt của thang giường cần thường xuyên lau bằng rế mềm, sạch, tránh để tích bụi nhiều.
 - Cân đo nhiệt độ kho thường xuyên để đảm bảo kho không bị quá nóng để gây hỏa hoạn và cong vênh gỗ

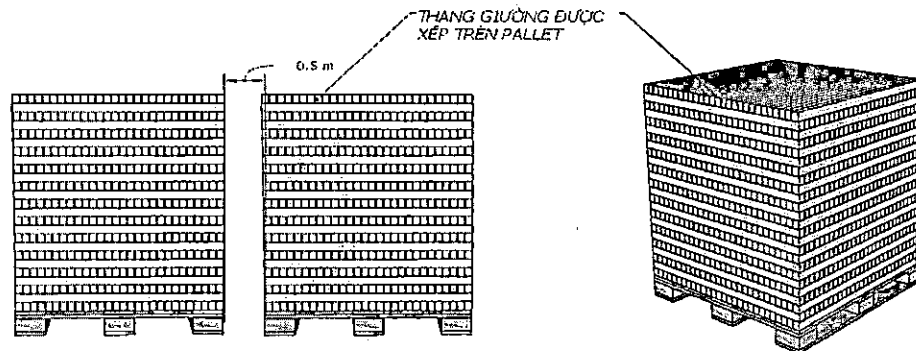

- Cọc màn xếp phẳng trên Pallet, trông lên nhau đậm lót cẩn thận, 2 pallet cách nhau 40-50cm, cọc màn xếp ngay ngắn, có dây buộc chắc chắn, chiều cao không quá 1,5m.


SẮP ĐẶT BẢO QUẢN CỌC MÀN TRONG KHO

- ▼ Sau khi vào kho lưu trữ cọc màn được xếp và bảo quản như sau:
 - cọc màn xếp phẳng trên pallet trông lên nhau đậm lót cẩn thận như hình bên dưới.
 - 2 Pallet xếp cạnh nhau 40-50cm, tránh để trực tiếp xuống mặt đất. Cọc màn phải xếp ngay ngắn và có dây buộc chắc chắn để tránh bị đổ gãy hỏng. Chiều cao mỗi kiểu không được quá 1.5m
 - Không đặt để các vật sắc nhọn, quá nặng lên trên bề mặt sản phẩm.
 - Trong trường hợp sản phẩm bị dính nước phải dùng giấy khô mềm lau khô ngay lập tức để tránh bị hư hỏng.
- * Hướng dẫn bảo dưỡng Đầu giường.
 - Vệ sinh sản phẩm: Cọc màn cần thường xuyên lau bằng rế mềm, sạch, tránh để tích bụi nhiều.
 - Cân đo nhiệt độ kho thường xuyên để đảm bảo kho không bị quá nóng để gây hỏa hoạn và cong vênh gỗ

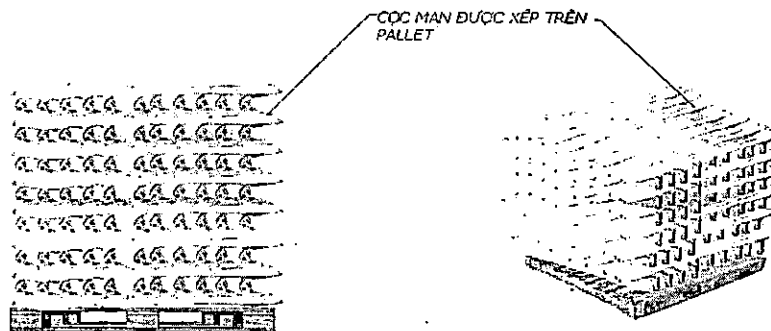

SẮP ĐẶT BẢO QUẢN BÀN TRỢ LÝ TRONG KHO

- * Sau khi vào kho lưu trữ bàn trợ lý được xếp và bảo quản như sau:
 - Chỉ được xếp 2 bên trong một lên nhau (hình bên dưới) giữa 2 mặt bàn có tấm bìa đệm dày 2.5cm, bàn phải được để trên Pallet và cách mặt đất 15-20cm, 2 Pallet xếp cạnh nhau 40-50cm, tránh để trực tiếp xuống mặt đất. Bàn phải xếp ngay ngắn có dây buộc chắc chắn để tránh bị đổ gây hư hỏng.
 - Không được kéo mặt bàn và chân bàn khi dịch chuyển sản phẩm mà cần thao tác nhắc chân bàn để di chuyển.
 - Không đặt để các vật sắc nhọn, quá nặng lên trên bề mặt sản phẩm, tránh xa nguồn nước. Không được ngồi lên mặt bàn.
 - Trong trường hợp sản phẩm bị dính nước phải dùng giẻ khô mềm lau khô ngay lập tức để tránh bị ngâm nước vào bên trong.
- * Hướng dẫn bảo dưỡng bàn trợ lý:
 - Vệ sinh sản phẩm: Bề mặt của sản phẩm cần thường xuyên lau bằng rế mềm, sạch
 - Đặt biệt, các chi tiết trên sản phẩm bằng kim loại cần vệ sinh bằng rế mềm, tránh dùng nước để lau vì có thể sẽ bị oxy hóa dẫn đến han gỉ.
 - Cần đo nhiệt độ kho thường xuyên để đảm bảo kho không bị quá nóng để gây hỏa hoạn và cong vênh gỗ

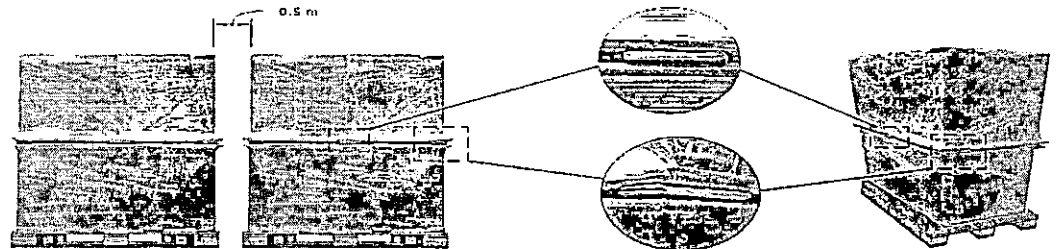


4. Vận chuyển sản phẩm

a) Bao gói, đóng gói

- Chuẩn bị toàn bộ hàng hóa theo hợp đồng tại kho;
- Trước khi đưa vào bao gói cán bộ phụ trách kiểm tra đúng số lượng và chủng loại như trong hợp đồng.
- Toàn bộ các chi tiết của giường như: đầu cao, đầu thấp, vai giường, thang dót, cọc màn được vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, sử dụng tấm ni-long xốp trắng 5mm quấn kín từng chi tiết, dán băng dính cẩn thận để tránh trầy xước.

BIỆN PHÁP BAO GÓI KHI VẬN CHUYỂN

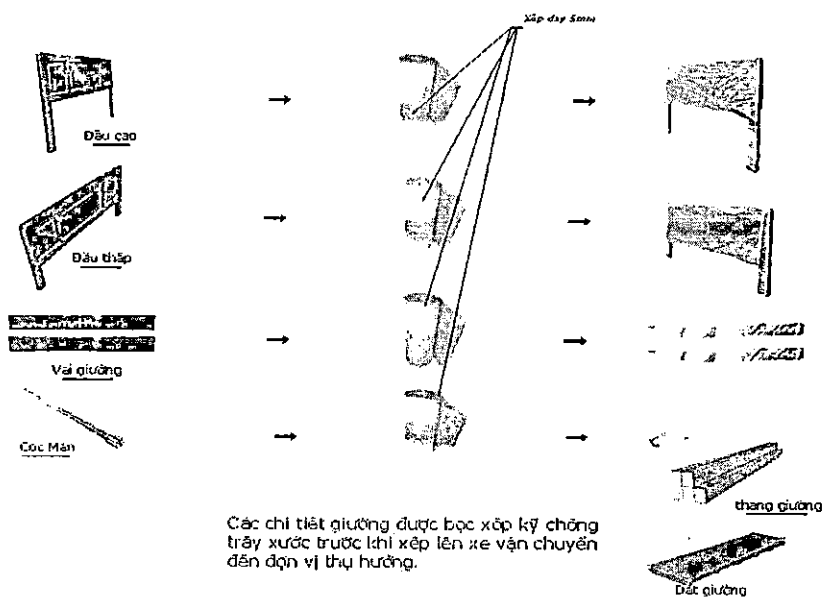

b) Kê xếp khi vận chuyển

- Trước khi xếp xe để giao đến đơn vị thụ hưởng cán bộ kỹ thuật kiểm tra các chi tiết đã được bao gói.
- Xếp một lượt bìa cát tông và mút xốp trên bề mặt thùng xe;
- Tiến hành xếp dất giường hai mặt úp vào nhau phủ đáy thùng xe cho chắc chắn.
- Tiến hành xếp một lượt bìa cát tông và mút xốp lên dất giường, sau đó xếp thang giường đều trên mặt bìa cát tông và mút.
- Tiến hành xếp một lượt bìa cát tông và mút lên thang giường, sau đó tiến hành xếp vai giường lên và dùng dây dù chằng buộc chắc chắn. Vai giường xếp ngay ngắn được kê đệm và buộc dây tránh bị xô đẩy khi xe di chuyển.
- Tiến hành xếp một lượt bìa cát tông và mút lên vai giường sau đó tiến hành xếp đầu cao và đầu thấp của giường lên. Đầu cao và đầu thấp được xếp lên nhau thành từng hàng trong thùng xe, kê đệm bằng bìa cát tông, dùng dây buộc chắc chắn để khi xe di chuyển không bị xô đẩy.
- Cọc màn được bao gói và buộc thành từng bó xếp lên xe, dùng dây buộc chắc chắn.
- Sau khi kê xếp xong kiểm tra lại độ chắc chắn của hàng hóa trên xe trước khi xe khởi hành đến đơn vị thụ hưởng.

GIẢI PHÁP XẾP GIƯỜNG GỖ LÊN XE VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG

Các bước xếp các chi tiết giường gỗ lên xe vận chuyển

Bước 1 : xếp 1 lượt bìa carton bên dưới và lớp mút xốp bên trên phủ kín đáy thùng xe



Mút xốp



Bìa carton


Bước 2 : Tiến hành xếp dất giường 2 mặt dưới úp vào nhau phủ đáy thùng xe cho chắc chắn.



Bước 3 : Tiến hành xếp 1 lượt bìa carton và mút xốp lên dất giường



Mút xốp




Bìa carton

Bước 4 : Tiến hành xếp thang giường đều trên mặt dất giường, bìa carton và mút xốp



Bước 5 : Tên hành xếp 1 lớp bia carton và một lớp mùn xốp lên thang giăng




Bước 6 : Tên hành xấp xỉ và giữ nguyên tên lớp đang hiện tại xấp xỉ, và dùng đây để đi bước đi đặc biệt




wei niucong duoc xep ngay ngay phang duoc ke dem va buoc day chanh bi dich chuyen trong quy di chuyen oia xe

Bước 7 : Tên hành xếp 1 lớp bia carton và một lớp nút xốp lên vai giường



Đầu nhập và đầu cso của giường được xếp lên nhau thành cây trong thùng xe có hệ đệm cần thận và dùng dây buộc chắc chắn

Bước 3 : Bỏ bước và xếp các mảnh lên xe

[illegible]

Bước 10 : Phân tích văn bản chuyển giao hàng cũng lại xem kiểm tra độ chắc chắn của hàng hóa trên xe trước khi xe khởi hành đến đơn vị thu hàng.